

六路木様

電気事故・動応対報告書(E)

事業主	連絡責任者
	天明

整理 番号	
----------	--

ウェルブ六甲道5番街1番館

様

株式会社 S O N O

電気保安事業部

TEL:06-6531-4221

実施者(松田)



令和5年1月19日 (木)	受信	到着	終了	天候
	1/18. 10:40.	10:15	11:30	晴曇・雨

対応内容(停電・漏電・故障)

CUB施設部 電灯3 漏電発報

1/18(水)に受信しましたが当日は建物側にて電気工事が集中しているとのことで様子見をしておりましたが、復旧信号入電がない為、現場確認・調査を実施しました。



現場状況(記録)

CUB施設部 電灯3 漏洩電流測定 結果 3.5Aの漏電を確認する。

調査の結果、該当する回路「H2 1-1」回路の漏電と判明し、分電盤内を確認すると「井水ポンプ室照明」の回路が大本の原因と判明しました。

概略図(写真・添付 他)

●写真別途添付

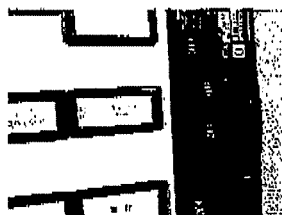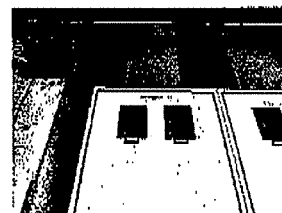

原因(分析)

ポンプ室内は漏水しており水が溜まっている状態で湿度も高くなっていると感じます。
照明器具のどれかが不良(漏電している)であると推測します。

応急処置及び復旧対策

該当の回路「井水ポンプ室照明」をOFFとしました。

漏洩電流値は正常値となり仮復旧完了です。

ポンプ室内の照明器具の改修工事が必要です。

今後の事故防止対策

漏水が止まれば良いのですが、この状態が続くようであれば照明器具を防水型へ変更するのも一つだと思います。

産業保安監督部 事故報告	要	否	工事・管理会社様 報告	要	否
改修予定日	年	月	日決定	未定	(立会が必要な場合は当社までご連絡下さい)